

**แผนการสอนรายคาบ**  
**คาบที่ 4 - 5 เรื่องที่สอน เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสดตรง**  
**โดยนายรุ่งโรจน์ หนูชลี**

---

**จุดประสงค์**

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหรือบอกรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ได้

1. โครงสร้างเบื้องต้นของมิเตอร์ชนิดเข็มชี้
2. การทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้าตรงชนิดเข็มชี้
3. การวัดและการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสดตรง
4. สาเหตุความผิดพลาดในการใช้มิเตอร์

**สาระการเรียนรู้**

ไฟฟ้าที่นำมาใช้งานมีด้วยกันหลายชนิดหลายรูปแบบ การตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าต่างๆไม่สามารถทำได้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆของมนุษย์ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวัดไฟฟ้าในการตรวจวัด เครื่องมือวัดไฟฟ้าที่สร้างมาใช้งานมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ วัดในลักษณะการบ่ายเบนของเข็มชี้ เรียกว่าเครื่องมือวัดอะนาลอก และในลักษณะการแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลข เรียกว่า เครื่องมือวัดดิจิตอล

มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบพื้นฐาน สร้างขึ้นมาใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วไป มิเตอร์พื้นฐานมีส่วนแสดงผลอยู่ในรูปเข็มชี้บ่ายเบนไป อาศัยการทำงานของแม่เหล็กสองสนาม คือ สนามแม่เหล็กถาวรและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าผลักดัน เป็นเหตุให้เกิดการแสดงค่าปริมาณไฟฟ้าออกมา มิเตอร์ที่สร้างใช้งานชนิดนี้เป็นมิเตอร์ชนิดใช้วัดไฟฟ้ากระแสดตรง เรียกว่าดาร์สันวาล์มิเตอร์ การบ่ายเบนไปของเข็มชี้มิเตอร์ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสที่ไหลเข้ามา กระแสไหลน้อย สนามแม่เหล็กเกิดน้อย เข็มมิเตอร์บ่ายเบนไปน้อย กระแสไหลมาก สนามแม่เหล็กเกิดมาก เข็มมิเตอร์บ่ายเบนไปมาก

อาร์เมเจอร์ชนิดห้อยแขวนด้วยแถบดึง เป็นการพัฒนามิเตอร์ชนิดเข็มชี้ให้เกิดความทนทานในการใช้งานมากขึ้น สามารถรับแรงกระแทกกระแทกแรงๆได้ดี โดยเปลี่ยนส่วนเดือยและรองเดือยมาเป็นแถบดึง ช่วยให้เกิดการยืดหยุ่นได้มากขึ้น

**สมรรถนะที่พึงประสงค์ (Competency)**

**1. ด้านความรู้**

1. บอกหลักการทำงานของเครื่องวัดไฟฟ้าได้
2. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของเครื่องวัดไฟฟ้าได้
3. รู้และเข้าใจวิธีการแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้
4. รู้และเข้าใจวิธีการอ่านค่าของสเกล

## 2. ด้านทักษะและกระบวนการ

1. มีทักษะในการนำไปต่อใช้งานเรื่องวัดกระแสตรง
2. มีทักษะในการอ่านค่าสัญลักษณ์บนหน้าปัดของเครื่องวัดไฟฟ้า
3. นำความรู้เรื่องหลักการเบื้องต้นของเครื่องวัดไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นได้

## 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ความมีวินัย
2. ความรับผิดชอบ
3. ความซื่อสัตย์สุจริต
4. ความสนใจใฝ่รู้
5. การประหยัด
6. การละเว้นสิ่งเสพยาเสพติดและการพนัน

### เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง เป็นเครื่องวัดไฟฟ้าที่เป็นระบบอะนาลอกและดิจิตอล เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (แอมมิเตอร์) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (โวลต์มิเตอร์) เครื่องวัดความต้านทาน

แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดปริมาณกระแสไฟฟ้า (I) ในวงจร ปกติแล้วแอมมิเตอร์จะใช้ต่ออนุกรม (Series) กับวงจรที่จะวัดกระแสเสมอ และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับระดับกระแสในวงจร แอมมิเตอร์จะต้องมีค่าความต้านทานต่ำกว่าความต้านทานรวม ของวงจรมาก ๆ เครื่องวัด PMMC ถูกนำมาใช้เป็นแอมมิเตอร์ซึ่งการบายเบนของเข็มซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสที่ไหลผ่านขดลวด

อย่างไรก็ตามการบายเบนของเข็มซึ่งที่มากที่สุดต้องถูกกระทำได้โดยกระแสจำนวนน้อยและขดลวดที่ใช้เป็นเส้นลวดขนาดบาง ซึ่งจะถูกทำลายได้ง่ายถ้ามีกระแส สูง ๆ ดังนั้นถ้ามีกระแสสูง ๆ เครื่องวัดจะต้องปรับปรุงเพื่อให้วัดกระแสทั้งหมดได้ โดยต่อความต้านทานขนาน (Shunt resistance ;  $R_{sh}$ ) รอบ ๆ ขดลวดของมิเตอร์ เพื่อให้กระแสส่วนน้อยเท่านั้นไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์

ชัณฑ์ (Shunt) หรือความต้านทาน ค่าต่ำจะถูกต่อขนานกับขดลวดเครื่องวัด ตัวชัณฑ์นี้บางครั้งอ้างอิงถึง “ความต้านทาน 4 ขั้วต่อ” (Four terminal resistor) เพราะว่ามีขั้วต่อ 2 ชุดเป็นขั้วต่อแรงดันและขั้วต่อกระแส ซึ่งต้องต่อความต้านทานขนาน ( $R_{sh}$ ) กับขดลวดตรงข้อต่อกระแส เมื่อต้องการวัดกระแสได้หลายระดับ

### 1. สเกลของแอมมิเตอร์

กระแสแอมมิเตอร์รวม ( $I_T$ ) คือ 10 mA เมื่อเครื่องวัดขดลวดเคลื่อนที่แสดงค่า FSD ดังนั้นสเกลของแอมมิเตอร์ (Ammeter scale) สามารถปรับแต่สำหรับ FSD เป็นค่า 10 mA เมื่อเข็มชี้แสดงค่า 0.5 FSD และ 0.25 FSD ระดับของกระแสคือ 5 mA และ 0.25 mA ตามลำดับ ดังนั้น สเกลของแอมมิเตอร์อาจจะปรับแสดงเป็นแบบเชิงเส้นได้จากตำแหน่ง 0-10 mA แสดงสเกลหน้าปัดมีสเกลเป็นเชิงเส้นที่ปรับแล้วสำหรับวัดกระแสตรงจาก 0-50

## 2. ความต้านทานต่อขนาน

ถ้าชั้นที่ถูกลูกใช้มีค่าความต้านทานน้อยกว่าเดิม กระแสชัณฑ์และกระแสมีเตอร์รวมจะมีค่าสูงกว่าระดับที่คำนวณได้ ดังนั้นค่าความต้านทานต่อขนาน (Shunt resistance;  $R_{sh}$ ) นี้สามารถที่จะทำให้เครื่องวัดแบบ PMMC เป็นแอมมิเตอร์สำหรับวัดกระแสที่ระดับต่าง ๆ ได้ ค่า  $R_{sh}$

## 3. ความต้านทานสแวมป์

ขดลวดเคลื่อนที่ในเครื่องวัด PMMC จะพันด้วยลวดทองแดงขนาดเบา และมีการเปลี่ยนค่าความต้านทานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป ผลจากความร้อนของกระแสขดลวดอาจจะเพียงพอที่ทำให้ความต้านทานเปลี่ยนไป ซึ่งจะเป็นผลให้การวัดค่ากระแสเกิดค่าผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อลดปัญหาของการที่ทำให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนไปจึงใช้ “Swamping resistance” (ทำมาจาก Manganin หรือ Constantan) ต่ออนุกรมกับขดลวด Manganin หรือ Constantan จะมีความต้านทานต่อสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิให้มีค่าใกล้ “0” ถ้าความต้านทานสแวมป์เป็น 9 เท่าของความต้านทานขดลวด การเปลี่ยนแปลง 1% ในความต้านทานขดลวดจะมีผลต่อความต้านทานรวมทั้งหมด (สแวมป์บวกกับขดลวด) ให้มีค่าเปลี่ยนแปลงเพียง 0.1%

## 4. แอมมิเตอร์หลายพิสัย

วงจรของแอมมิเตอร์ (Multirange Ammeter) หลายพิสัย โดยใช้สวิตช์เป็นตัวเลือกความต้านทานต่อขนานที่มีค่าแตกต่างกันไป

สวิตช์สัมผัสอยู่ที่ตำแหน่ง A กับ B ความต้านทานต่อขนานกับเครื่องวัด คือ  $R_1$

สวิตช์สัมผัสอยู่ที่ตำแหน่ง A กับ C ความต้านทานต่อขนานกับเครื่องวัด คือ  $R_2$

สวิตช์สัมผัสอยู่ที่ตำแหน่ง A กับ D ความต้านทานต่อขนานกับเครื่องวัด คือ  $R_3$

สวิตช์สัมผัสอยู่ที่ตำแหน่ง A กับ E ความต้านทานต่อขนานกับเครื่องวัด คือ  $R_4$

จะเห็นว่าสวิตช์เลือกความต้านทานต่อขนานเฉพาะแต่ละตัว เรียกการต่อวงจรของแอมมิเตอร์หลายพิสัยนี้ว่า การต่อแบบ “อินดิวิดูวล” (Individual) มีข้อดีคือ สะดวกและง่ายต่อการคำนวณออกแบบสร้าง แต่มีข้อเสียคือ ขณะทำงานการวัดกระแสในวงจรถ้าต้องการเปลี่ยนพิสัยจะต้องปลดปล่อยสายวัดออกจากวงจรที่ทำการวัดกระแสอยู่เสียก่อนจึงเปลี่ยนพิสัยได้ ไม่เช่นนั้นจำนวนกระแสที่วัดจะไหลไปยังมิเตอร์ทั้งหมดทำให้มิเตอร์ชำรุดได้ จึงมีการแก้ไขข้อบกพร่องนี้โดยการต่อความต้านทานแบบใหม่เป็นแบบ “อาร์ตันชัณฑ์” (Ayrton shunt) ซึ่งจะมีความต่อขนานอยู่กับมิเตอร์ตลอดเวลา เมื่อมีการวัดกระแสหรือขณะเปลี่ยนพิสัยการวัดค่า

ความต้านทาน  $R_1$   $R_2$  และ  $R_3$  ต่อกันแบบ Ayrton shunt ถ้าสวิตช์สัมผัสอยู่ที่ “B” ความต้านทานรวมที่ต่อขนานกับเครื่องวัดคือ  $(R_1 + R_2 + R_3)$  ความต้านทานมิเตอร์ เมื่อสวิตช์สัมผัสอยู่ที่ “C” (รูปที่ 6.5(จ)) ความต้านทาน  $R_3$  จะต่ออนุกรมกับมิเตอร์คือ  $(R_3 + R_m)$  ความต้านทานขนานคือ  $(R_1 + R_2)$  ทำนองเดียวกันถ้าสวิตช์สัมผัสอยู่ที่ “D” ความต้านทาน  $R_1$  ต่อขนานกับ  $(R_1 + R_2 + R_3)$

## 5. การใช้ DC Ammeter

- ก. ตั้งพิสัยการวัดไว้สูงสุดก่อนแล้วจึงลดลงตามความเหมาะสม
- ข. ต่อแอมมิเตอร์อนุกรมกับวงจรที่ต้องการวัดกระแส และคำนึงถึงขั้วบวก-ลบ ของวงจรกับ เครื่องวัดให้ตรงกัน
- ค. อ่านค่าจากสเกลกระแสไฟตรงเท่านั้น

## 6. การอ่านค่าไฟฟ้ากระแสตรงจากสเกลของมิเตอร์

- พิสัย 5 mA ค่ากระแสเต็มสเกลคือ  $100/20 = 5\text{mA}$  ดังนั้นค่าที่ปรากฏบนสเกลต้องหารด้วย 20 จะเป็นค่าจริง ขณะนี้เข็มชี้ที่ตำแหน่ง 50 ค่ากระแสจริงคือ  $50/20$  เท่ากับ 2.5 mA

- พิสัย 10 mA ค่ากระแสเต็มสเกลคือ  $100/10 = 10\text{mA}$  ค่ากระแสจริงคือ  $50/10$  เท่ากับ 5 mA

- พิสัย 100 mA อ่านค่าจากสเกลโดยตรงอ่านค่ากระแสได้เท่ากับ 50mA

- พิสัย 500 mA ค่าที่อ่านได้คูณด้วย 5 คือค่าจริงเท่ากับ  $50/5$  เท่ากับ 250mA

ค่าสเกลปกติ 0-100 มีจำนวน 10 ช่องใหญ่ มีค่าเท่ากับ 10 หรือเท่ากับ 50ช่องเล็กๆ

และมีค่าเท่ากับ 2 (ดูภาพขยายทางขวามือ) 1 ช่องใหญ่มี 5 ช่องเล็ก เข็มชี้เคลื่อนที่ไปเป็น

จำนวน 5 ช่องใหญ่กับ 2 ช่องเล็ก

- พิสัย 5 mA : แปลงสเกลปกติ 0-100 เป็น 0-5 mA ; 1 ช่องใหญ่มีค่า 0.5 mA ดังนั้น 1 ช่องเล็กมีค่า 0.1 mA เราจะอ่านค่าได้เท่ากับ  $2.5\text{ mA} + 0.2\text{ mA} = 2.7\text{ mA}$

- พิสัย 10 mA : แปลงสเกลเป็น 0-10 mA ; 1 ช่องใหญ่มีค่า 1 mA ; 1 ช่องเล็กมีค่า 0.2 mA ดังนั้นเราอ่านค่าได้เท่ากับ  $5\text{ mA} + 0.4\text{ mA} = 5.4\text{ mA}$

- พิสัย 100 mA: ใช้สเกลอ่านโดยตรง 1 ช่องใหญ่มีค่า 10mA ; 1 ช่องเล็กมีค่า 2 mA ดังนั้นอ่านค่าได้  $50\text{mA} + 4\text{mA} = 54\text{mA}$

## 7. ข้อควรระวังในการใช้แอมมิเตอร์

1. ก่อนวัดไฟในวงจรต้องตั้งพิสัยการวัดไว้ตำแหน่งสูงสุดก่อน
2. ขั้วบวกของมิเตอร์ต้องต่อกับไฟบวก (+) ขั้วลบของมิเตอร์ต่อกับไฟ (-) ของวงจร
3. จะต้องต่ออนุกรมกับวงจรที่จะวัดไฟ
4. ปรับพิสัยให้เหมาะสม แล้วอ่านค่าบนสเกลให้ถูกต้อง